



I-WELD[®]
WELDING ACCESSORIES

**Dánekerleýshi
maskasy**

**Сварочная
маска**



EAC

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ИП ХАСАНОВА А. Ш., РТ, ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ Р-ОН, С. ОСИНОВО, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК М7, З/У 14

ӨНДИРÝШИ: JK HASANOVA A.SH., TR, ZELENODOLSKII AÝDANY, OSINOVO K., ÖNERKÁSIPTIK ALAÑ AÝMAĞY INDÝSTRİALDY PARKI, JÝ 14

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Настоящим заявляем, что средства защиты имеют декларацию о соответствии ЕАС соответствующим требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

При сварке брызги расплавленного металла разлетаются на значительные расстояния, что вызывает опасность получения ожога. Поэтому для защиты необходимо использовать сварочные маски. Нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ часто приводит к самым печальным последствиям – пожарам, взрывам и, как следствие, травмам и гибели людей.

▲ Перед использованием сварочной маски внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией

- Данная маска не предназначена для газовой и лазерной сварки и резки.
- Никогда не кладите маску и светофильтр на горячую поверхность.
- Запрещается вскрывать светофильтр.
- Не погружайте светофильтр в воду.
- Храните маску и светофильтр в сухом, прохладном месте, когда маска не используется в течении длительного времени.
- Регулярно меняйте внешнее защитное стекло при налипании брызг расплавленного металла на поверхность.

2. МАРКИРОВКА

4/5-8/9-13 1/1/1/2, 4/9-13 1/1/1/2

- 4 – Степень затемнения в открытом состоянии
- 5 – Мин. степень затемнения в закрытом состоянии
- 9 – Мин. степень затемнения в закрытом состоянии
- 13 – Макс. степень затемнения в закрытом состоянии

- 1 – Оптический класс
- 1 – Класс рассеивания
- 1 – Класс однородности
- 2 – Класс угловой однородности

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена защитных стекол светофильтра выполняется при их повреждении (царапины, трещины, сколы). Продвиньте защелки к середине светофильтра, поднимите светофильтр и извлеките защитное стекло. Установите новое стекло обратно на место и защелкните светофильтр. Замените внутреннее защитное стекло, если оно повреждено (царапины, трещины, сколы). Снимите поврежденное стекло концом пальца с помощью ниши, расположенной в нижнем краю смотрового окна. Зафиксируйте новое защитное стекло в обратном порядке.

Протирайте маску мягкой тканью. Регулярно очищайте рабочие поверхности светофильтра. Применение концентрированных моющих растворов не допускается. Датчики и солнечные батареи протирайте чистой мягкой тканью без ворса, смоченной этиловым спиртом. После чего протрите насухо мягкой тканью без ворса.


Возможные неисправности и методы устранения

• **Неравномерное затемнение.** Разное расстояние от глаз до фильтра из-за неправильной регулировки крепления (Отрегулируйте крепление так, чтобы выровнять расстояние от глаз до светофильтра).

• **Медленный отклик.** Слишком низкая рабочая температура (Не используйте маску при температуре окружающей среды ниже -10°C).

• **Светофильтр не работает.** Внешнее защитное стекло загрязнено (Замените его на новое). Оптические датчики загрязнены или заблокированы.

• **Слишком низкий ток сварки** (Установите высокую чувствительность светофильтра). Проверьте элементы питания, убедитесь, что они в хорошем состоянии и вставлены правильно, также проверьте контактные поверхности и при необходимости прочистите их (777).

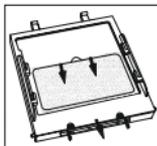


4.1 НАСТРОЙКА

Подготовка под размер головы.

1. Длину окружности оголовья можно увеличить или уменьшить, вращая ручку с нажатием на затылочной части оголовья, (см. «У» на рис.1). Данная процедура выполняется при надетой сварочной маске и позволяет получить натяжение, необходимое для надежной фиксации сварочной маски на голове.

2. Если наголовник сидит на голове слишком высоко или слишком низко, отрегулируйте ремень, который проходит через макушку. Для этого ослабьте конец ремня, выдавив стопорный штифт из отверстия на ремне. Переместите две части ремня относительно друг друга на требуемую длину и вставьте стопорный штифт обратно (см. «W» на рис.1).

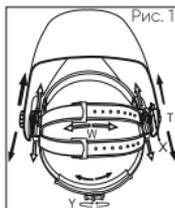

3. Проверьте подгонку наголовника, приподнимая и опуская сварочную маску в надетом положении. Если при этом ощущается свободный ход оголовья, произведите повторную регулировку, пока не добьетесь надежной посадки.

Регулировка расстояния от глаз до светофильтра.

1. Ослабьте гайки-фиксаторы (см. «Т» на рис. 1) и двигайте маску к или от вашего лица. Убедитесь, что расстояние между обоими глазами и светофильтром одинаковые, чтобы избежать неравномерного затемнения светофильтра.

5.1 РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ

Светофильтр автоматически возвращается в светлое состояние по окончании сварки. Регулирование времени задержки может исключить преждевременное открытие по окончании сварки, когда дуги уже нет, но раскаленный металл еще ярко светится, а также для предотвращения «мигания» светофильтра при кратковременных паузах. Задержка может быть короткой (мин.) и длинной (макс.). Плавная регулировка осуществляется с помощью ручки, (см. рис. 4) расположенной на внутренней стороне светофильтра. Короткая задержка подходит для точечной сварки, длинная задержка для сварки с большой силой тока.



5.2 РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ


Чувствительность может быть (макс) или (мин.). Плавная регулировка осуществляется с помощью ручки (рис 5). Средневысокая чувствительность рекомендуется для большинства областей применения. Максимальная чувствительность подходит для сварки с малой силой тока. При работе на солнце, в ярко освещенном помещении или рядом с другим сварщиком необходимо поставить ручку регулятора «Чувствительность» в положение (мин.). Если регулятор чувствительности стоит в положении (макс.), то светофильтр блокируется в темном состоянии.



5.3 ПИТАНИЕ

Для замены элементов питания используйте новые однотипные литиевые элементы. Проверьте дату выпуска и дату, до которой следует использовать данный элемент питания. Обратите внимание, что если на элементе стоит только одна дата, то это окончательная дата использования элемента, а не дата изготовления.

▲ ВНИМАНИЕ Когда горит красный светодиод на внутренней стороне АСФ замените элемент питания. Без производства данного действия продолжать работу **ЗАПРЕЩЕНО!**

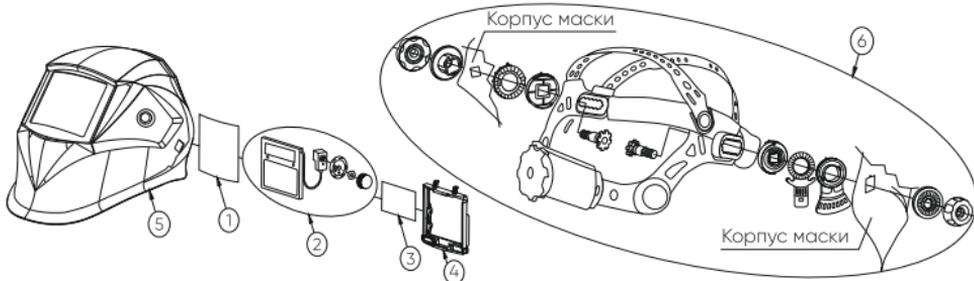

№ ОПИСАНИЕ

| | |
|---|----------------------------|
| 1 | Внешнее защитное стекло |
| 2 | Светофильтр |
| 3 | Внутреннее защитное стекло |

| | |
|---|-----------------------|
| 4 | Рамка светофильтра |
| 5 | Корпус маски сварщика |
| 6 | Наголовник |

| | STANDART (ACФ 777) | OPTIMA (ACФ 605) | COMFORT (ACФ 615) | PROFESSIONAL (ACФ 705) |
|---|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Оптический класс светофильтра Jaryq súzgisiniń optikalıyq klasy | 1/1/1/2 | | | |
| Размер картриджа светофильтра (мм) Jaryq súzgisiniń kartrıdj ólshemi | 110x90x9 | | | |
| Размер смотрового окна (мм) Qaraý terezesiniń ólshemi | 90x35 | 96x39 | 100x44 | 100x53 |
| Затемнение в светлом состоянии Jaryq kúinde kúńgirttený | DIN 4 | DIN 3 | | |
| Степень затемнения Kúńgirttený dárejesi | DIN 9-13 | | | DIN 5-8/9-13 |
| Регулировка степени затемнения Kúńgirttený dárejesin retteý | Плавная, наружная Birqalypty, syrtqy | | | |
| Регулировка чувствительности Sezimdaldyqty retteý | Плавная Birqalypty | | | |
| Защита от УФ/ИК излучения ÝK/IK sáýlelenýden qorǵaý | до 13 DIN 13 DIN deiin | | | |
| Источник питания Qýat kózi | Солнечная батарея, сменный элемент питания (1xCR2032) Kún batareiasy, aýystrylatyn qýat elementi (1xCR2032) | | | |
| Индикатор низкого заряда батареи Tómen batareia kórsetkishi/Indikatory | Есть / Bar | | | |
| Количество сенсоров Sensorlar sany | 2 | | 4 | |
| Время срабатывания Iske qosy úaqyty | 1/10000 | 1/30000 | | |
| Регулировка времени задержки Keshiktiry úaqytyn retteý | Плавная Birqalypty | | | |
| Температура эксплуатации (°C) Paidalaný temperatýrasy | от -5 до +60 °C -5-ten +60 °S-qa deiin | | | |
| Материал корпуса Korpýs materialy | Ударопрочный пластик Soqqyǵa tózimdi plastık | | | |
| Режим шлифовки Tegisteý rejimi | Есть (DIN 4) Bar (DIN 4) | Есть (DIN 3) Bar (DIN 3) | | |

1. SAQTYQ SHARALARY

Osy arqyly qorǵanys quraldarynda EAC sákestik týraly deklarasiıa bar ekenin, KO TR 019/2011 «Jekke qorǵanys quraldarynyń qaýıpsızdıǵı týraly» talaptaryna jaýap beretininiń málimdeımiz. Dánekerleý kezinde balqytylǵan metaldyń shashyraýy aıtarlyqtai qashyqtyqqa ushady, bul kúıip qaly qaýypin týdyrady. Sondyqtan qorǵanys úshin dánekerleý maskalarny qoldanyńy kerek. Dánekerleý jumystaryn júrgizý kezinde qaýıpsızdik tehnıkasynyń buzylýy kóbinese eń qaıǵyly saldarǵa - órtterge, jarylystarǵa jáne sonıń saldarynan jaraqattar men adamdardyń ólimine ákeledi.

▲ Dánekerleý maskasyn qoldanar aldynda osy nusqaýlyqty muqıat oqyp shyǵyńyz

- Bul maska gaz jáne lazerlik dánekerleý jáne kesý úshin arnalmaǵan.
- Eshqashan maska men jaryq súzgisin ystyq betke qoımańyz.
- Jaryq súzgisin ashýǵa tyıym salynady.
- Jaryq súzgisin syǵa batyrmańyz.
- Maska men jaryq súzgisin maska uzaq yaqyt qoldanyлмаǵan kezde qurǵaq, salqyn jerde saqtamańyz.
- Balqytylǵan metaldyń shashyraýy betke jabysqan kezde syrtqy qorǵanys ánegin únemi aýystyryp turyńyz.

2. TAÑBALAÝ

| | | | | |
|--|----------|--------|---------|-------------------------|
| 4/5-8/9-13 | 1/1/1/2, | 4/9-13 | 1/1/1/2 | 1-Optikalıq klass |
| 4-Ashyq kúdegi kúńgirtteý dárejesi | | | | 1-Shashyratý klassy |
| 5-Jabyq kúdegi kúńgirtteýdiń mın. dárejesi | | | | 1-Birtektilik klasy |
| 9-Jabyq kúdegi kúńgirtteýdiń mın. dárejesi | | | | 2-Birtekti kómir klassy |
| 13-Jabyq kúdegi kúńgirtteýdiń maks. dárejesi | | | | |


3. TEHNIKALYQ QYZMET KÓRSETÝ

Jaryq súzginin qorǵanys ánekerin aýystyryńy olar zaqymdanǵan kezde (syzattar, jaryqtar, jaryqshalar) oryndalady. Ilmekti jaryq súzginin ortasyna qaraı jylıtyńyz, jaryq súzginin kóterip, qorǵanys ánegin alyńyz. Jańa ánekti qaitadan ornyna qoıyp, jaryq súzgisin bekitińiz. Eger ol zaqymdalǵan bolsa, ishki qorǵanys ánegin aýystyryńyz (syzattar, jaryqtar, jaryqshalar). Zaqymdalǵan ánekti saýsaqtıy ushymen qaraı terezesininıń tómengeı jieginde ornalasqan oıyqshamen alyńyz. Jańa qorǵanys ánegin kerı retpen bekitińiz.

Maskany jumsaq shúberekpen súrtińiz. Jaryq súzginin jumys betterin únemi tazalańyz. Konsentrasıalanǵan jyý eritindilerin qoldanýǵa jol berilmeıdi. Datchikter men kún batarelalarny etil spirtine malynǵan taza, jumsaq, túksiz shúberekpen súrtińiz. Sodan keıin túksiz jumsaq matamen qurǵatyńyz.

Múmkin bolatyn aqaýylar jáne joıy ádisteri

- **Birkelki emes kúńgirtteý.** Bekitińdiń durys rettelmeýine baılanysty kózden súzge deıingi ártúrlı qashyqıtq (Jaryq súzgisininıń kózinen qashyqıtqıtq teńestirý úshin bekitkishi retteńiz).
- **Baray jaýap.** Jumys temperatýrasy tym tómen (Qorshaǵan orta temperatýrasy -10° C-tan tómen bolǵanda maskany qoldanbańyz).
- **Jaryq súzgisini jumys istemeıdi.** Syrtqy qorǵanys ánegi lastanǵan (Ony jańasyna aýystyryńyz). Optikalıq datchikter lastanǵan nemese buǵattalǵan.
- **Dánekerleý toǵy tym tómen** (Jaryq súzgininıń joǵary sezimtaldyǵyn ornатыńyz). Qýat elementterin tekserip, olardıń jaqsy kúde ekenine jáne durys salynǵаныna kóz jetkizińiz, sonymen qatar baılanys betterin tekserip, qajet bolǵan jaǵdaıda olardy tazalańyz (777).

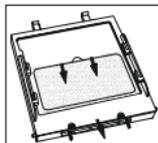

4.1 BAPTAÝ

Bastıektin mólsherine baılanysty daıyndyq.


1. Bastiek sheńberdin uzınydyǵyn tutqany bastiektiń artqy jaǵyna basa otyryp, burı arqyly kóbeıtıye nemese azaltıya bolady (1 syr. "U" qar.). Bul prosedyra dánekerleý maskasyn kigen kezde jasalady jáne dánekerleý maskasyn basqa senimdi bekiyú úshin qajetti kerneydi alyǵa múmkindik beredi.

2. Eger bastiek basta tym joǵary nemese tym tómen bolsa, bas tóbesi arqyly ótetin beldikti retteriz. Muny isteý úshin beldiktiń ushyn beldiktegi tesikten bógetkish suqqysh arqyly bosatyńyz. Beldiktiń eki bóligin bir-birine qatysty qajetti uzyndyqqa jyljytyńyz jáne bógetkish suqqyshty birneshe ret salyńyz (1 sýr. "W" qar.).

3. Kilgen bette dәнекерleý maskasyn kótere jáne túsire otyryp, bastiekti qıystyra tekserińiz. Eger bul rette bastiektiń bos qozǵalysy sezilse, senimdi kilgenshe retteydi qaita oryndarıńyz.

Kózden jaryq súzgisine deingi qashyqtqy retteý.

1. Bekitkish somyndardy bosatyńyz (1 sýr. "T" qar.) jáne maskany betińizge nemese betińizden jyljytyńyz. Jaryq súzginin birkelki kúńgirtteýi úshin eki kóz ben jaryq súzgisini arasyndaǵy qashyqtqy birdei ekenine kóz jetkizińiz.

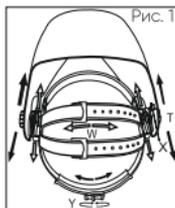

5.1 KIDIRTÝ ÝAQYTYN RETTEÝ

Jaryq súzgisini dәнекерleý aiaqталғаннан keiin avtomatty túrde ashyq kúige oralady. Kidiris ýaqytyn retteý doǵalar bolmaǵan kezde, biraq ystyq metall áli de jarqyrap turǵanda, sonymen qatar jaryq súzginin qysqa úzilistermen "jypylyqtaýyn" boldyrmaý úshin dәнекерleý aiaqталғаннан keiin merziminen buryn ashylydy boldyrmaýy múmkin. Kidiris qysqa (mın.) jáne uzaq (maks.) bolýy múmkin. Jaryq súzgisiniń ishki jaǵynda ornalasqan birqalypty retteý tutqanyń kómegimen júzege asyrylady (4 sýretti qar.) Qysqa kidiris núkteli dәнекерleý úshin jaramdy, uzaq kidiris úlken toq kúshi bar dәнекерleý úshin jaramdy.



5.2 SEZIMTALDYQTY RETTEÝ


Sezimtaldyq (maks) nemese (mın.) bolýy múmkin. Birqalypty retteý tutqanyń kómegimen júzege asyrylady (5 sýret). Ortasha joǵary sezimtaldyq kóptegen qoldaný salalary úshin usynylady. Maksımaldy sezimtaldyq tómen toq dәнекерleý úshin jaramdy. Kún astynda, jaryqtandyrylǵan bólmede nemese basqa dәнекерleýshiniń janynda jumys istegen kezde "Sezimtaldyq" retteghisiniń tutqasyn (mın.) kúine qoiy kerек. Eger sezimtaldyq retteghishi (maks.) kúide bolsa, onda jaryq súzgisini qarańǵy kúide buǵattalady.



5.3 QÝAT

Qýat elementterin aýystyry úshin jańa bir tipti litii elementterin qoldanyńyz. SHyǵarylǵan kúnin jáne osy qýat elementin paidalanýdyń jaramdylyq kúnin tekserińiz. Eger elementte tek bir kún bolsa, onda bul óndirilgen kún emes, elementti qoldanýdyń sońǵy kúni ekenin eskerińiz.

! NAZAR AÝDARYŇYZ. ASF ishki jaǵynda qyzyl jaryq diody janǵan kezde, qýat kózin aýystyryńyz. Bul áreketti jasamaı, jumysty jalǵastyryǵa **TYIYM SALYNADY!**

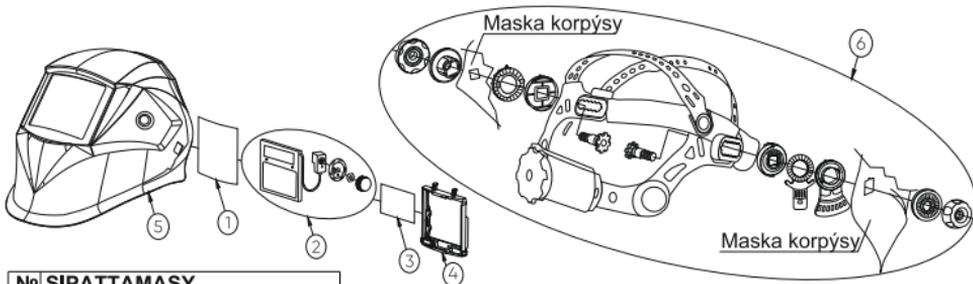

| No | SIPATTAMASY |
|----|-----------------------------|
| 1 | Syrtqy qorǵanys áinegi |
| 2 | Jaryq súzgisini |
| 3 | Ishki qorǵanys áinegi |
| 4 | Jaryq súzgisiniń ijeги |
| 5 | Dәнекерleýshi maska korpýsy |
| 6 | Bastiek |

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / KEPILDİK TALONY

Модель
Modeli _____

Серийный номер
Serialyq nómiri _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.
Satý kúni « ____ » _____ 20 ____ j.

Организация
Urum _____

Подпись покупателя
Satyp alyshyнуń qoly _____

Подпись продавца
Satýshyнуń qoly _____

М.П. М.О.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



ВНИМАНИЕ

Срок гарантии 12 месяцев со дня даты продажи

- Гарантия распространяется при условии соблюдения требования по эксплуатации.
- Гарантия не распространяется на маски:
 - имеющие повреждения, вызванные различными внешними воздействиями, а так же проникновение внутрь изделия посторонних предметов (насекомых, животных, пыли, жидкости).
 - подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной мастерской.
- Внешние и внутренние защитные стекла и пластиковый корпус маски относятся к расходным запчастям и не подлежат гарантии.

KEPILDİK MINDETTEMLER



NAZAR AÝDARYŇYZ.

Кепildik merzimi satylǵan kúnnen bastap 12 ai

- Кепildik paidalaný talaptary saqtalǵan jaǵdaıda qoldanylady.
- Кепildik myna maskalarǵa qoldanylmaidy:
 - ártúrlí syrtqy áserlerden, sondaı-aq ónimge bóǵde zattardyń (jándikter, janýarlar, shań, suıyqyqtar) enýinen bolatyn zaqymdary bar.
 - ýákieletti servistik sheberhanadan tys ashylǵan, jónelgen nemese modifikasıalanǵan.
- Maskanyń syrtqy jáne ishki qorǵanysh ánekterі men plastikalıq korpýsy shyǵyn qosalqy bólshekterine jatady jáne kепildikke jatpaıdy.



I-WELD®
WELDING ACCESSORIES